



PA 04---M

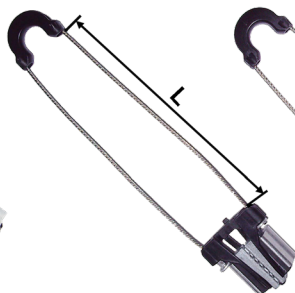

PA 06---M



PA 07---M

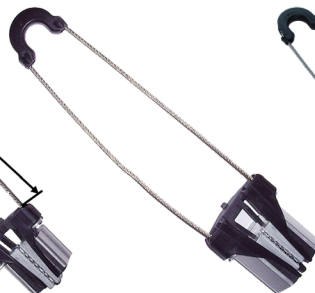

PA 09 250 M



PA 10---M






Code	Ref.	Capacité Capacity Ø cable (mm)	L (mm)
P10019393	PA 04 120 M	2-4	120
10066396	PA 06 120 M	4-6	120
10080425	PA 06 200 M	4-6	200
10080426	PA 06 250 M	4-6	250
10080427	PA 06 300 M	4-6	300
10066391	PA 07 120 M	5-7	120
10081035	PA 07 200 M	5-7	200
10081036	PA 07 250 M	5-7	250
10081037	PA 07 300 M	5-7	300
10083093	PA 07 500 M	5-7	500
10085554	PA 09 250 M	7-9	250
10085699	PA 10 300 M	8-11	300
10086959	PA 10 500 M	8-11	500

1 - Montage de la pince

- 1.1. Accrocher la pince à l'aide de la câblette sur la console, la semelle à goupille ou la traverse.
- 1.2. Insérer l'embout dans son logement afin de fermer la câblette.

Installation of the clamp

- 1.1. Hook the clamp by mean of the bail (bracket, crossarm...etc)
- 1.2. Insert the bail tip within its housing in order to lock the bail.

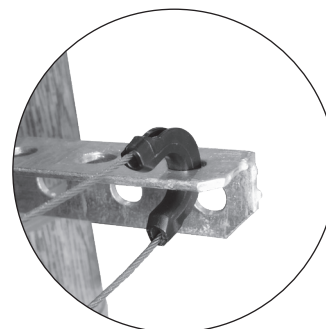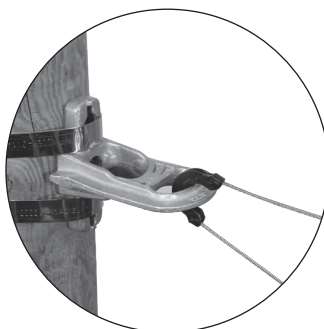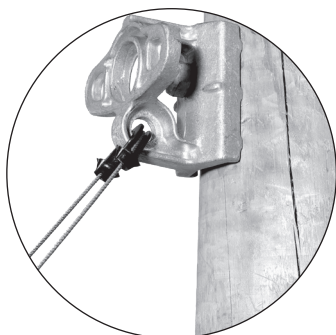

Recommandations

1. S'assurer que la compatibilité de la pince avec le câble à utiliser a été vérifiée.
2. En arrêt sur poteau, tenir le câble dans la pince pendant le cintrage du câble pour le descendre le long du poteau.
3. Pour tenir compte de l'enfoncement des coins dans la pince, surtendre légèrement le câble à la pose.


Recommandations

1. Ensure that the compatibility of the clamp with the cable to be used has been checked.
2. At a line dead-end, hold the cable within the clamp during the cable bending, in order to lead it down along the pole.
3. To take the wedge sinking in consideration, slightly over strengthen the cable during the installation process.




2 - Montage de la pince sur le câble

- Reculer les coins au maximum afin de mettre facilement le porteur dans la pince.
- Présenter la pince sur le câble porteur comme indiqué sur l'illustration.
- Exercer une pression sur les coins de façon à ce que ceux-ci maintiennent fermement le câble.

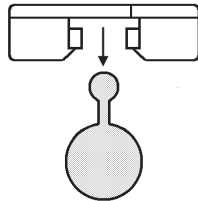


2 - Fastening of the clamp on the cable

- Open the wedges in order to place the messenger easily inside the clamp.
- Introduce the clamp on the cable messenger as shown on the sketch.
- Push on the wedges in order to hold firmly the cable.

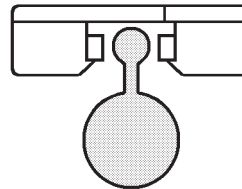

3 – Recommendations

- En arrêt sur poteau :
 - maintenir le câble au niveau de la pince (A)
 - cintrer le câble derrière la pince (B)

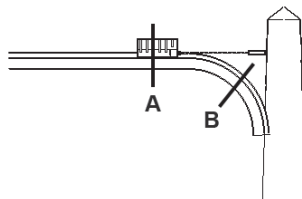

3 – Recommendations

- Dead-end on pole:
 - maintain the cable at the clamping location (A)
 - bend the cable behind the clamp (B)

- En jonction de câbles :


- In case of cable splicing:

BON

Avec un couteau, séparer avec précaution le porteur du câble jusqu'à une distance minimale de 10 cm de la pince.

GOOD

With a knife, carefully separate the cable from the messenger, up to a minimum distance of 10 cm from the clamp.

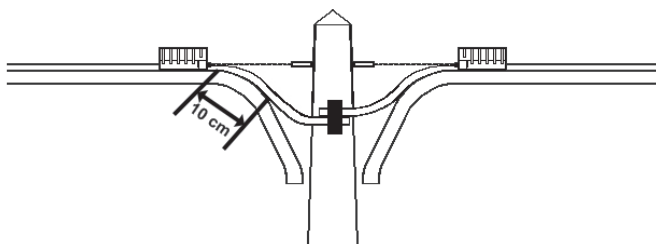

MAUVAIS

Ne jamais séparer le porteur du câble AVANT la pince.

BAD

Never separate the messenger before the clamp.

