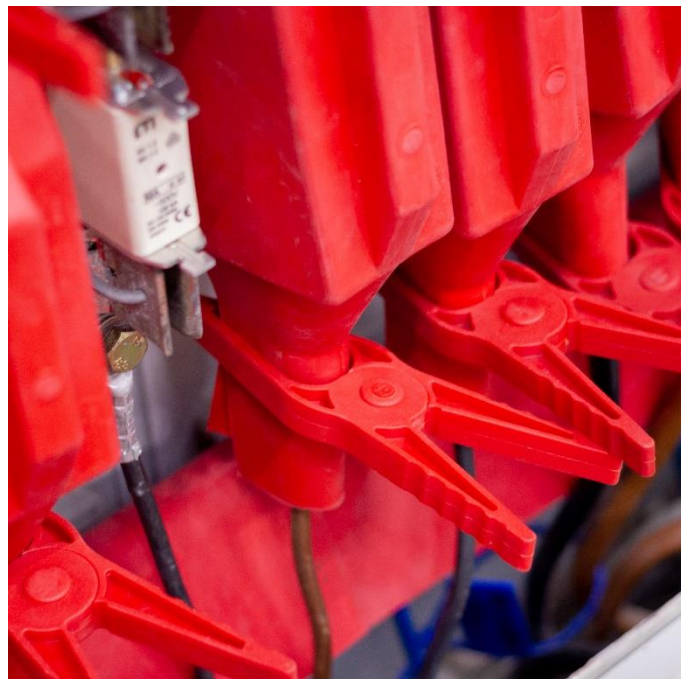
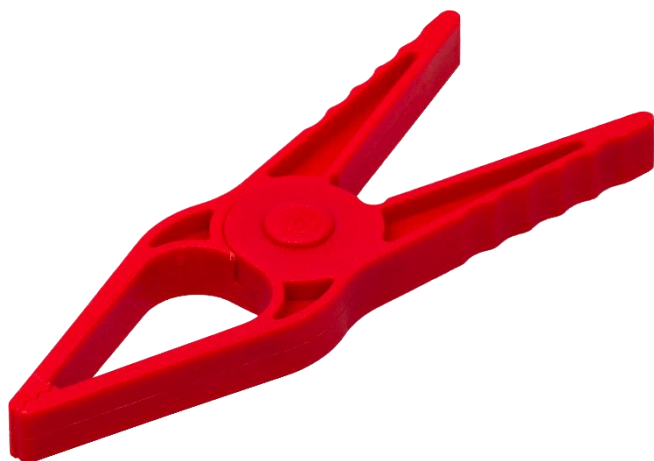


**H034-M Elektroizolacyjna klamerka 50 mm, do 1 kV AC / 1,5 kV DC****ZDJĘCIA**

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: PN-EN IEC 60900:2018-10

Długość całkowita: 180 mm  
Maksymalny rozstaw szczęk: 50 mm  
Masa: 70 g

Tolerancje długości i masy wynoszą  $\pm 2\%$ . Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

**OPIS**

Narzędzie izolacyjne, wykonane z poliamidu w kolorze czerwonym, dodatkowo wzmocnione włóknem szklanym. Klamerka posiada metalową, całkowicie pokrytą izolacją i niedostępną z zewnątrz sprężynę, zapewniającą docisk obu ramion. Szczęki płasko zakończone. Końcówki szczęk z poprzecznym ząbkowaniem.

**ZASTOSOWANIE**

Klamerka przeznaczona jest do prac pod napięciem przemiennym do 1000 V lub napięciem stałym do 1500 V, przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych. Szeroki rozstaw szczęk pozwala na mocowanie różnego typu osłon na elementy urządzeń o szerokości do 50 mm.

**PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA**

Klamerkę należy przechowywać i transportować w torbie lub skrzynce narzędziowej oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń. Klamerkę przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Klamerka powinna być czyszczona po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę. Przy silnym zabrudzeniu, klamerkę czyścić szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu lub szmatką zwilżoną preparatem ASOREL i dokładnie osuszyć.

**SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin klamerki. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych wad klamerki,
- o czytelność i kompletność oznakowania klamerki.

Klamerka uszkodzona (pęknięcia, wyszczerbienia), silnie zużyta (niedostateczna siła docisku) lub zabrudzona nie może być użyta w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia, klamerkę należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

**UWAGA!**


W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, narzędzie powinno zostać wycofane z użytkowania w pracach pod napięciem.

**CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (ogłędziny)	Wzrokowo (ogłędziny)

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

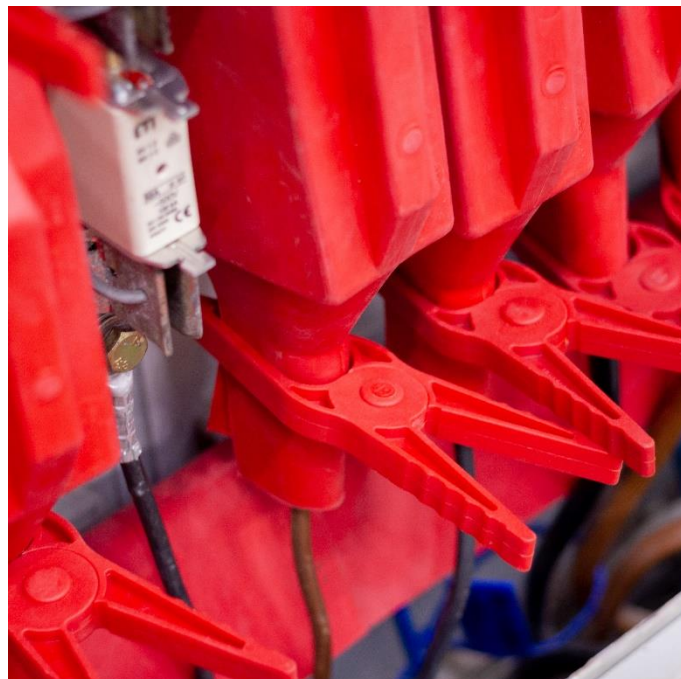**H034-M Insulating Clamp 50 mm, up to 1 kV AC / 1,5 kV DC****PHOTOS**

Product compliant with the requirements of: PN-EN IEC 60900:2018-10 standards.

Total length: 180 mm  
Maximum jaw width: 50 mm  
Weight: 70 g

Length and weight tolerances are  $\pm 2\%$ . Due to continuous product development, product appearance may differ slightly from that shown in the photos.

**CHARACTERISTICS**

Insulating tool, made of polyamide red, additionally reinforced with glass fibre. The clamp has a metal, fully insulated and externally inaccessible spring to provide pressure on both arms. Flat ended jaws. Jaw tips with transverse serration.

**APPLICATION**

The clamp is designed for work with up to 1000 V AC or up to 1500 V DC, at distribution equipment and cable lines. The wide spacing of the jaws allows various types of covers to be attached to device components up to 50 mm wide.

**STORAGE AND MAINTENANCE**

Store and transport the clamp in a bag or toolbox separately from other tools to avoid mechanical damage. Store the clamp in a dry place away from heat sources, in a non-chemically aggressive atmosphere. Protect from sunlight.

The clamp should be cleaned after each use. Use a dry cloth for cleaning.

If the clamp is very dirty, clean it with a cloth dampened with water and mild detergent or with a cloth dampened with ASOREL and dry thoroughly.

**H034-M Insulating Clamp 50 mm, up to 1 kV AC / 1,5 kV DC****EXAMINATION**

Perform a visual inspection of the clamp before each start of work. Carry out a periodic inspection, also by visual inspection, once a year.

Visual inspection includes checking:

- no visible defects in the clamp,
- legibility and completeness of clamp markings.

A clamp that is damaged (cracks, splits), heavily worn (insufficient clamping force) or dirty must not be used for live work. If damp, the clamp should be thoroughly dried before use.

**CAUTION!**

In case of doubt after visual inspection, the tool should be withdrawn from use in live work.

**FREQUENCY TESTS**

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	<b>CHECK</b>	<b>PERIODIC INSPECITON</b>
Who	Manager of team	Supervision
When	Before use	Once a year
How	Visually	Visually

*\*Unless instructions say otherwise*